

Focus50 接続方法

Focus50 と快測ナビ用コントローラーを繋ぎます。


1 整準して電源を入れる

- ①バッテリーを入れて電源ボタンを押す




2 電子気泡管による整準をおこなう

- ①画面下の3つのボタンの右ボタンを押す

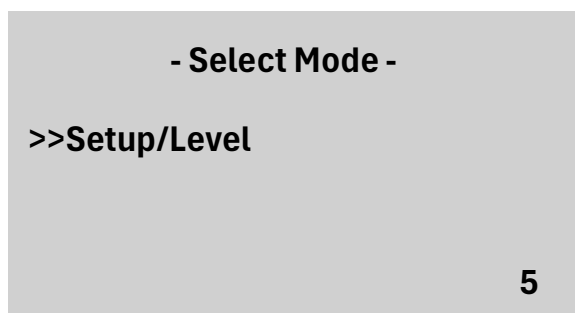

- ②電子気泡管による整準をおこなう
※真ん中のボタンを押すたびに「1:100」「1:10」と切り替わります。

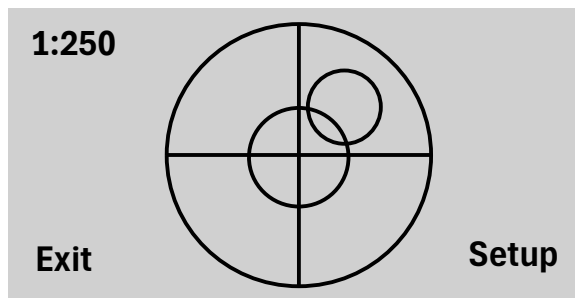

- ③「1:10」まで正準が完了したら左のボタンを押す


- ④数秒後、接続待機モードに切り替わります
※もしも整準前にこの画面に切り替わってしまった場合は、電源ボタンを一回押すと最初の画面に切り替わります。



FOCUS 50 5"
Waiting for
connection...

3 「通信設定」を選択

- ① 快測ナビを開く
- ② ツールバーの「通信設定」をタップ

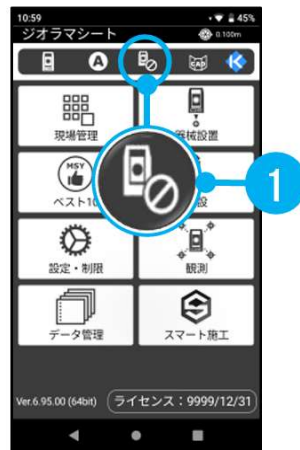

4 メーカーや機種名の設定

- ① 以下の設定に切り替えます
 - メーカー：Nikon-Trimble
 - 機種名：FOCUS 50
 - 通信方法：Bluetooth
 - 測量機種等級：2級
 - 自動追尾：チェックあり



- ② 「接続」をタップ

5 Bluetoothの接続先を選択

- ① ペア済のデバイスを選択
- ② アイコンが変わったことを確認
※通信が成功するとアイコンが変わります

